

보도시점 : 2024. 5. 23.(목) 06:00 이후(5. 23.(목) 석간) / 배포 : 2024. 5. 22.(수)

현대·기아·르노 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 5개사 12개 차종 266,074대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 현대자동차(주), 기아(주), 르노코리아자동차(주), 한국토요타자동차(주), 폭스바겐그룹코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 12개 차종 266,074대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜) 한다고 밝혔다.

- ① (현대) 그랜즈스타렉스 116,745대는 냉각수 호스 설계 오류로, 제네시스 쿠페 등 2개 차종 3,401대는 전자제어유압장치(HECU) 내구성 부족으로 5월 30일부터 시정조치에 들어가고, 쏘타페 HEV 27,516대는 배터리관리 시스템(BMS) 소프트웨어 오류로 5월 24일부터 시정조치에 들어간다.
- ② (기아) 카니발 71,271대는 엔진오일필터 제조 불량으로 6월 3일부터 시정조치에 들어가고, 카렌스 등 2개 차종 8,456대는 전자제어유압장치(HECU) 내구성 부족으로 5월 29일부터 시정조치에 들어간다.
- ③ (르노) XM3 37,808대는 연료공급호스 고정장치 설계 오류로 5월 17일부터 시정조치를 진행하고 있다.
- ④ (토요타) 렉서스 LS500h 등 3개 차종 436대는 조수석 시트 조립 불량으로 5월 23일부터 시정조치에 들어간다.
- ⑤ (폭스바겐) ID.4 441대는 앞좌석 등받이 체결불량으로 5월 28일부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관 사무관	박정규 (044-201-3843) 박정근 (044-201-4996)



더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다
가벼운 증상은 동네 병·의원으로



참 고

리콜 대상 자동차

□ 현대자동차(주)

대상 자동차(그랜드스타렉스)	결함장치(냉각수 호스)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
그랜드스타렉스	냉각수 호스 * 냉각수 호스 설계 오류로 배기가스 저감장치(DPF)의 발열에 의해 호스가 손상되고 이로 인해 누출된 냉각수의 온도가 발화온도(430℃) 이상으로 올라가 화재가 발생할 가능성	'15.07.31. ~ '20.12.30.	116,745
합 계			116,745

대상 자동차(제네시스 쿠페)	결함장치(전자제어유압장치(HECU))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
제네시스 쿠페	전자제어유압장치(HECU) * 전자제어유압장치(HECU)의 내구성 부족(기밀 불량)으로 내부에 이물질이 유입되고, 유입된 이물질이 합선을 유발하여 화재가 발생할 가능성	'10.09.14. ~ '14.10.27.	3,395
투싼 수소연료전지		'13.11.29. ~ '14.06.11.	6
합 계			3,401

대상 자동차(싼타페 HEV)	결함장치(배터리관리시스템(BMS))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
싼타페 HEV	배터리관리시스템(BMS) * 배터리관리시스템(BMS) 소프트웨어 오류로 충돌 직후 고전압전력차단장치가 일시적으로 고전압 전력을 차단하지 못해 화재가 발생할 가능성	'23.09.21. ~ '24.02.26.	27,469 47(미판매)
합 계			27,516

□ 기아(주)

대상 자동차(카니발)	결함장치(엔진오일필터)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
카니발	엔진오일필터 * 엔진오일필터 제조불량으로 엔진 오일필터 내에 부착된 오일온도 센서가 이탈되고 이로 인해 엔진 오일이 누유되어 시동이 꺼질 가능성	'19.01.03. ~ '20.07.17.	71,271
합 계			71,271

대상 자동차(카렌스)	결함장치(전자제어유압장치(HECU))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
카렌스	전자제어유압장치(HECU) * 전자제어유압장치(HECU)의 내구성 부족(기밀 불량)으로 내부에 이물질이 유입되고, 유입된 이물질이 합선을 유발하여 화재가 발생할 가능성	'09.09.19. ~ '12.12.14.	7,010
레이 EV		'11.12.17. ~ '17.12.06.	1,446
합 계			8,456

☐ 르노코리아(주)

대상 자동차(XM3)	결함장치(연료공급호스 고정장치)
	

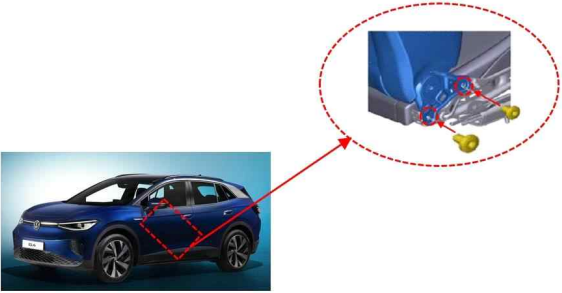
차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
XM3	연료공급호스 고정장치 * 연료공급호스 고정장치(클립) 설계 오류로 주행 중 고정장치와 호스가 간섭을 일으켜 호스가 손상되고 이로 인해 연료가 누유되어 시동이 꺼질 가능성	'19.12.17. ~ '23.12.07.	37,776 32(미판매)
합 계			37,808

☐ 한국토요타자동차(주)

대상 자동차(렉서스 LS500h AWD)	결함장치(조수석 시트)
	 

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
렉서스 LS500 AWD	조수석 시트	'17.07.26.~'21.04.19.	180
렉서스 LS500h AWD	* 조수석 시트 조립 불량으로 조수석 승객감지 센서가 정상 작동되지 않아 에어백이 전개 조건에도 미전개 되어 안전에 지장을 줄 가능성	'17.10.11.~'21.04.15.	255
렉서스 LS500h 2WD		'17.02.20.	1
합 계			436

☐ 폭스바겐 그룹코리아(주)

대상 자동차(ID.4 82kWh)	결함장치(앞좌석 등받이 연결부)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
ID.4 82kWh	앞좌석 등받이 연결부 * 앞좌석 등받이 체결불량으로 사고 발생 시 앞좌석 등받이가 제대로 고정되지 않아 안전에 지장을 줄 가능성	'22.11.25. ~ '23.05.16.	185 256(미판매)
합 계			441

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 기아(주)(☎ 080-200-2000), 르노코리아자동차(주)(☎ 080-300-3000), 한국토요타자동차(주)(☎ 080-525-8255), 폭스바겐그룹코리아(주)(☎ 080-767-2834)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음