

		<h1>보 도 자 료</h1>			
		<b>배포일시</b>	2020. 12. 7.(월) 총 8매(본문 3매)		
<b>담당 부서</b>	자동차정책과	<b>담당자</b>	• 과장 김정희, 사무관 박균성, 사무관 심형석, 주무관 최자영, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4996, 4999, 3844)		
<b>보도일시</b>		2020년 12월 8일(화) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 12.8.(화) 6:00 이후 보도 가능			

## 현대·기아, 토요타, 포드, 에프씨에이, 비엠더블유 결함시정(리콜) 실시[총 6개사 82,657대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국토요타자동차(주), 포드세일즈서비스코리아(유), 에프씨에이코리아(주), 비엠더블유코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 총 47개 차종 82,657대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 현대·기아자동차(주)에서 제작, 판매한 ①코나 전기차(EV) 등 4개 차종 52,759대는 전동식 브레이크 시스템의 소프트웨어 결함으로 브레이크 경고등 점등 시 브레이크 페달이 무거워져 제동이 제대로 되지 않을 가능성이 확인되었고,
  - ②G90 184대는 전자제어장치(ECU) 제조 불량으로 ECU 내부에 수분이 유입되어 시동이 불가능하거나 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 코나 전기차(EV) 등 4개 차종은 12월 9일부터, G90은 12월 10일부터 현대자동차(주) 직영서비스센터 및 블루핸즈, 기아자동차(주) 서비스센터에서 각각 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트, 개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

- 둘째, 한국토요타자동차(주)에서 수입, 판매한 **캠리 하이브리드 등 24개 차종 15,024대**는 연료펌프 내 일부 부품(임펠러)의 결함으로 연료펌프가 작동되지 않아 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 **12월 24일부터** 한국토요타자동차(주) 공식서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
  
- 셋째, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입, 판매(판매이전 포함)한
  - ① **MKZ 등 4개 차종 12,172대**는 앞바퀴 브레이크 호스의 내구성 부족으로 브레이크액이 누유되어 제동 시 제동거리가 길어질 가능성,
  - ② **Mustang 808대**는 브레이크 페달 부품 내구성 부족으로 페달에 강한 힘을 전달 시 부품이 파손되어 제동력을 상실할 가능성,
  - ③ **Nautilus 및 Mustang 차종 569대**는 후방카메라 내부 부품의 접촉 불량으로 카메라가 정상 작동되지 않아 운전자의 후방 시야를 방해할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
    - Mustang 차량은 안전기준 부적합 사항(후방카메라 비정상 작동)으로 우선 시정조치(리콜)를 진행하되 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
  - **Mustang, Nautilus**는 12월 4일부터, **MKZ 등 4개 차종**은 12월 11일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
  
- 넷째, 에프씨에이코리아(주)에서 수입, 판매한 **쥘그랜드체로키(WK) 1,072대**는 후방 카메라가 안전기준에 부적합\*한 것으로 확인되어 우선 시정조치(리콜)를 진행하되 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

\* 후진상태의 기어에서 다른 기어로 변경 시 후방카메라가 10초 이내에 꺼져야함

○ 해당 차량은 **12월 14일부터** 에프씨에이코리아(주) 공식 서비스센터에서 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

□ 마지막으로, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 **BMW X5 xDrive30d** 등 **11개 차종 69대**는 서브 프레임\* 제작공정 중 일부분의 용접이 제대로 되지 않아 용접부가 균열되고, 이로 인해 차체와 바퀴를 연결하는 부품(컨트롤 암)이 분리되어 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

\* 현가장치의 골격이 되는 부품으로 암이나 로드 등이 찰착되어 현가장치를 구성

○ 해당 차량은 **12월 4일부터** 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 **우편 및 휴대전화 문자로 시정방법** 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 **자비로 수리한 경우\***에는 제작사에 수리한 비용에 대한 **보상을 신청할 수 있다.**

\* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 기아자동차(주)(☎ 080-200-2000), 한국토요타자동차(주)(☎ 렉서스:080-4300-4300, 토요타:080-525-8255), 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003), 에프씨에이코리아(주)(☎ 080-365-2470), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-700-8000)으로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 **자동차리콜센터**

(PC [www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 모바일 [m.car.go.kr](http://m.car.go.kr), 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

**참고 1**

**리콜 대상 자동차**


제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
현대자동차(주)	코나(OS) EV	통합형 전동식 브레이크	'18.05.11.~'20.11.10.	32,343
	코나(OS) HEV		'19.08.02.~'20.11.17.	8,382
	넥쏘(FE)		'18.01.10.~'20.11.17.	10,139
	G90(HI PE)	엔진제어장치 (ECU)	'20.10.30.~'20.11.12.	184
	<b>소 계</b>			<b>51,048</b>
기아자동차(주)	쏘울(SK3) EV	통합형 전동식 브레이크	'19.02.19.~'20.11.13.	1,895
	<b>소 계</b>			<b>1,895</b>
한국토요타 자동차(주)	렉서스 ES300h	연료펌프	'18.07.03.~'19.02.20.	6,220
	렉서스 GS200t		'17.07.13.~'17.08.22.	3
	렉서스 GS300		'17.09.04.~'19.04.04.	7
	렉서스 GS350		'19.03.04.	1
	렉서스 GS450h		'18.08.21.	1
	렉서스 IS200t		'17.07.06.~'17.09.15.	33
	렉서스 IS300		'19.02.01.~'19.05.08.	44
	렉서스 LC500		'17.07.17.~'19.06.21.	9
	렉서스 LC500h		'17.07.12.~'18.12.06.	3
	렉서스 LS500 2WD		'17.07.25.~'19.05.15.	3
	렉서스 LS500 AWD		'17.07.26.~'19.05.24.	126
	렉서스 LS500h 2WD		'19.01.16.	1
	렉서스 LS500h AWD		'19.01.11.~'19.05.24.	56
	렉서스 NX300		'18.07.17.~'19.04.19.	29
	렉서스 RC200t		'17.09.08.	1
	렉서스 RC350		'17.07.17.	1
	렉서스 RX350		'17.07.04.~'19.09.02.	25
	렉서스 RX450h		'17.07.03.~'19.09.03.	1,223

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	아발론 하이브리드		'18.05.09.~'19.06.10.	1,374
	캠리		'18.06.14.~'19.02.05.	2,375
	캠리 하이브리드		'18.06.14.~'19.02.05.	3,145
	RAV4 하이브리드 2WD		'18.10.25.	1
	시애나 2WD		'17.09.05.~'19.09.04.	68
	시애나 AWD		'17.09.05.~'19.09.05.	275
	소 계			15,024
포드세일즈 서비스코리아(유)	2015~2017년식 Mondeo	브레이크 호스	'14.08.03.~'17.06.09.	3,633
	2013~2015년식 Fusion		'12.07.10.~'14.11.11.	1,526
	2013~2017년식 MKZ		'12.11.20.~'17.07.19.	4,872
	2016~2018년식 MKX		'15.05.20.~'17.12.18.	2,141
	2020년식 Mustang	브레이크 페달	'19.08.06.~'20.07.28.	808 227(미판매)
	2020년식 Nautilus	후방카메라	'19.11.21.~'20.05.26.	291
	2020년식 Mustang		'19.11.18.~'20.03.13.	278 62(미판매)
소 계			13,549	
에프씨에이 코리아(주)	짚그랜드체로키(WK)	라디오 프로그램	'18.10.01.~'19.07.17.	1,072
	소 계			1,072
비엠더블유 코리아(주)	BMW X5 M	전방 서브프레임	'20.06.08.~'20.06.12.	3
	BMW X5 M50i		'20.06.02.	1
	BMW X5 xDrive30d		'20.06.01.~'20.06.18.	24
	BMW X5 xDrive40i		'20.06.06.~'20.06.16.	4
	BMW X5 xDrive45e iPerformance		'20.06.02.~'20.06.15.	3
	BMW X6 M		'20.06.09.~'20.06.15.	6
	BMW X6 xDrive30d		'20.06.08.~'20.06.18.	5
	BMW X6 xDrive40i		'20.06.05.~'20.06.15.	5
	BMW X7 M50i		'20.06.05.~'20.06.09.	2

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	BMW X7 xDrive 30d		'20.06.04. ~ '20.06.28.	9
	BMW X7 xDrive40i		'20.06.15. ~ '20.06.16.	7
	소 계			69
총 계				82,657

**참고 2**


**리콜 대상 자동차 이미지**

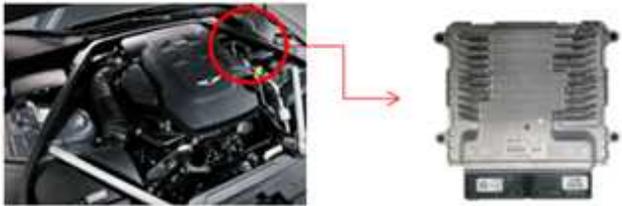현대·기아자동차(주)	
	 <p>IEB</p>
코나(OS) EV	통합형 전동식 브레이크
	
G90(HI PE)	ECU
한국토요타자동차(주)	
	 <p>연료펌프</p> <p>연료펌프</p>
캠리 하이브리드	연료펌프

포드세일즈코리아(주)




2017 MKZ

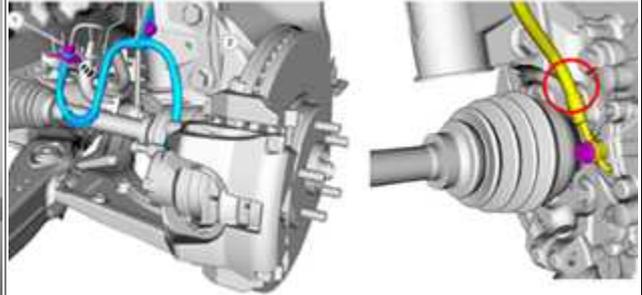

브레이크 호스




2020 Nautilus

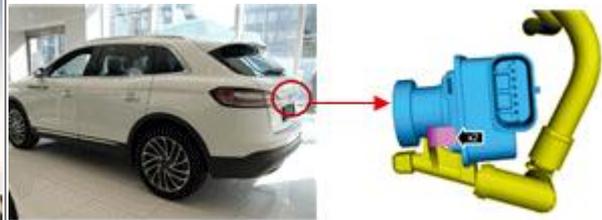

후방카메라



2020 Mustang

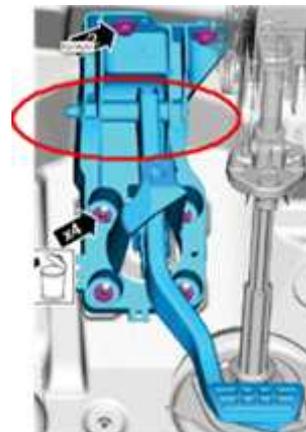

브레이크 페달

에프씨에이코리아(주)



쥘그랜드체로키(WK)



후방카메라

비엠더블유코리아(주)



BMW X5 xDrive30d



전방 서브프레임

\* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음