

보도시점 : 2024. 7. 25.(목) 06:00 이후(7. 25.(목) 석간) / 배포 : 2024. 7. 24.(수)

기아·현대 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 5개사 32개 차종 430,534대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 기아(주), 현대자동차(주), 테슬라코리아(유), 폭스바겐그룹코리아(주), 한국토요타자동차(주)에서 제작 또는 수입·판매한 32개 차종 430,534대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

① (기아) K5 등 2개 차종 210,283대는 전자제어유압장치(HECU) 내구성 부족으로 7월 22일부터, 니로 EV 1,986대는 고전압배터리 전원차단장치 제조 불량으로 7월 24일부터 시정조치를 진행하고 있다.

② (현대) 투싼 등 3개 차종 178,489대는 전자제어유압장치(HECU) 내구성 부족으로 7월 30일부터, GV80 등 2개 차종 3,142대는 전동 사이드스텝* 설계 오류로 7월 31일부터 시정조치에 들어간다.

* 차량 문이 개폐됨에 따라 발을 받칠 수 있도록 자동으로 전개되는 장치

③ (테슬라) 모델Y 22,072대는 등화장치가 설치기준에 적합하지 않는 안전 기준 부적합으로 7월 26일부터 시정조치에 들어간다.

④ (폭스바겐) A3 40 TFSI 등 5개 차종 5,341대는 연료펌프 제조 불량으로 7월 26일부터 시정조치에 들어가고, e-tron 55 quattro 833대는 고전압 배터리 모듈 제조 불량으로 7월 24일부터 시정조치를 진행하고 있다.

⑤ (토요타) ES300h 등 13개 차종 5,559대는 전방/후방 카메라 용접 불량으로, NX350h 등 4개 차종 2,829대는 전방 인식 카메라 소프트웨어 오류로 각각 7월 25일부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관 사무관	박정규 (044-201-3843) 박정근 (044-201-4996)



참 고

리콜 대상 자동차

□ 기아(주)

대상 자동차(K5)	결함장치(전자제어유압장치(HECU))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
K5	전자제어유압장치(HECU)	'10.05.04. ~ '15.06.24.	186,534
K5 하이브리드	* 전자제어유압장치(HECU)의 내구성 부족(기밀 불량)으로 내부에 이물질이 유입되고, 유입된 이물질이 합선을 유발하여 화재가 발생할 가능성	'11.05.03. ~ '13.11.25.	23,749
합 계			210,283

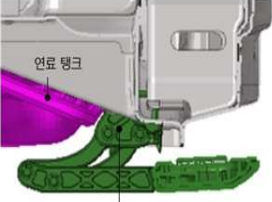
대상 자동차(니로 EV)	결함장치(고전압배터리 전원차단장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
니로 EV	고전압배터리 전원차단장치 * 고전압배터리 전원차단장치 제조 불량으로 비정상적인 과열이 발생하여 장치가 소손되고 이로 인해 주행 중 차량이 멈출 가능성	'21.07.22. ~ '22.02.08.	1,986
합 계			1,986

□ 현대자동차(주)

대상 자동차(투싼)	결함장치(전자제어유압장치(HECU))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
투싼	전자제어유압장치(HECU)	'09.06.26.~'13.06.30.	138,468
엑센트 디젤	* 전자제어유압장치(HECU)의 내구성 부족(기밀 불량)으로 내부에 이물질이 유입되고, 유입된 이물질이 합선을 유발하여 화재가 발생할 가능성	'10.05.21.~'14.10.31.	19,018
i40		'11.05.17.~'14.10.30.	21,003
합 계			178,489

대상 자동차(GV80)	결함장치(전동 사이드스텝)
	  전동 사이드스텝 차체 고정부 전동 사이드스텝

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
GV80	전동 사이드스텝	'21.11.23. ~ '24.05.18.	2,791 78(미판매)
GV80쿠페	* 전동 사이드스텝 설계 오류로 충돌 시 사이드스텝이 연료탱크를 타격하여 연료탱크가 손상되고 이로 인해 연료가 누유되어 화재가 발생할 가능성	'23.11.24. ~ '24.05.03.	253 20(미판매)
합 계			3,142

☐ 테슬라코리아(유)

대상 자동차(모델Y)	결함장치(등화장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
모델Y	등화장치 * 등화장치 설계 오류로 등화장치가 설치기준에 적합하지 않는 안전기준 부적합	'23.06.07. ~ '24.06.18.	21,842 230(미판매)
합 계			22,072

☐ 폭스바겐 그룹코리아(주)

대상 자동차(A3 40 TFSI)	결함장치(연료펌프)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
A3 35 TFSI	연료장치(연료펌프) * 연료펌프 제조 불량(기밀 불량)으로 인해 유증기가 누출되어 화재가 발생할 가능성	`14.07.19.~`15.02.10.	56
A3 40 TFSI		`18.04.25.~`19.10.03.	3,486 1(미판매)
A3 40 TFSI Premium		`18.05.03.~`18.05.25.	50
Golf A7 2.0 GTI		`14.05.27.~`19.10.08.	604 29(미판매)
Golf A7 1.4 TSI BMT		`14.05.28.~`16.05.27.	876 239(미판매)
합 계			5,341

대상 자동차(e-tron 55 quattro)	결함장치(고전압배터리)
	

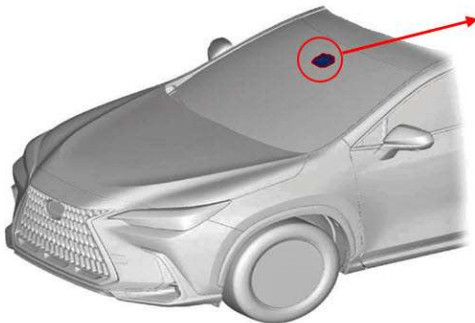
차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
e-tron 55 quattro	고전압배터리 * 고전압배터리 모듈 제조 불량으로 인해 연기 또는 화재가 발생할 가능성	'20.03.13. ~ '20.08.27.	831 2(미판매)
합 계			833

☐ 한국토요타자동차(주)

대상 자동차(ES300h)	결함장치(전방/후방 카메라)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
ES300h (AXZH11L)	전방/후방 카메라 * 전방/후방 카메라 제조 불량(용접 불량)으로 내부로 수분이 유입되고 이로 인해 화면이 표시되지 않아 안전에 지장을 줄 가능성	'23.02.20. ~ '23.08.23.	3,418
RX350h (AALH15L)		'22.12.21. ~ '23.08.08.	757 1(미판매)
RX450h+ (AALH16L)		'22.11.17. ~ '23.08.08.	129 1(미판매)
RX500h (TALH17L)		'23.03.03. ~ '23.07.27.	46
UX250h 2WD (MZA10L)		'23.01.20. ~ '23.04.04.	216
UX250h AWD (MZA15L)		'23.01.27. ~ '23.03.09.	6
NX350h		'23.01.10. ~ '23.03.04.	158

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
(AAZH25L)			
NX450h+ (AAZH26L)		'22.12.13. ~ '23.03.01.	137
RZ450e (XEBM15L)		'23.02.02. ~ '23.07.21.	118
LS500h AWD (GVF55L)		'23.04.25. ~ '23.08.25.	11
LS500 AWD (VXFA55L)		'23.04.25. ~ '23.08.30.	12
CROWN Dual Boost HEV (TZSH35L)		'23.03.02. ~ '23.08.04.	94 5(미판매)
CROWN HEV (AZSH35L)		'23.03.02. ~ '23.08.04.	448 2(미판매)
합 계			5,559

대상 자동차(NX350h)	결함장치(전방 인식 카메라)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
NX350h (AAZH25L)	* 전방 인식 카메라의 소프트웨어 오류로 인해 주행 안전성과 성능을 보조하는 기능(긴급 제동 보조 시스템 등)이 정상작동 되지 않아 안전 운행에 지장을 줄 가능성	'21.04.22. ~ '23.03.04.	1,461
NX450h+ (AAZH26L)		'21.04.22. ~ '23.03.01.	736
CROWN Dual Boost HEV (TZSH35L)		'23.03.02. ~ '23.09.26.	103 7(미판매)
CROWN HEV (AZSH35L)		'23.03.02. ~ '23.10.02.	517 5(미판매)
합 계			2,829

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 기아(주)(☎ 080-200-2000), 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 테슬라 코리아(유)(☎ 02-6177-1312), 폭스바겐 그룹코리아(주)(아우디 ☎ 080-767-2834, 폭스바겐 ☎ 080-767-0089), 한국토요타자동차(주)(렉서스 ☎ 080-4300-4300 / 토요타 ☎ 080-525-8255)로 문의하면 상세한 정보를 제공할 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음